

Assunto **Fwd: [DATEN] Análise de hardware**
De ADRIANO SILVA DE MESSIAS <adriano.messias@conab.gov.br>
Para Alandy Barreto <comercial@daten.com.br>
Cópia <gesut.contratos@conab.gov.br>, HENRIQUE COSTA ABREU
<henrique.abreu@conab.gov.br>
Data 2022-12-16 13:53



- ram_com_dual.png (~660 KB)
- webcam_03.png (~501 KB)

Boa tarde Alandy.

Seguem informações atualizadas na homologação do desktop e do notebook.

Aguardo seu retorno sobre as pendências.

Atenciosamente,

ADRIANO SILVA DE MESSIAS
Gerência de Suporte Técnico
Superintendência de Gestão da Tecnologia da Informação
Telefone: (61) 3312-6483

----- Mensagem original -----

ASSUNTO:
[DATEN] Análise de hardware

DATA:
2022-12-16 12:42

DE:
DIEGO DOS SANTOS BISPO <diego.bispo@conab.gov.br>

PARA:
GESUT/CONTRATOS <gesut.contratos@conab.gov.br>

Itens para atenção:

Desktop:

01) Referência no edital: 27.3.6

Recurso de diagnóstico não contempla interface de rede nativamente. Conforme orientação da Daten, tal ação pode ser executada por software externo à BIOS, como o Daten Diag, que realiza o diagnóstico a partir de cópia de sistema (*.iso) em mídia inicializável (pen drive), além do Daten Tools, que pode ser utilizado a partir de download do site fabricante.

02) Referência no edital: 27.3.17

Não foi possível constatar a existência do recurso de gravação de configurações de BIOS e senhas para aplicações automatizadas. Falta orientação sobre o acesso e o comportamento da ferramenta.

03) Referência no edital: 27.7.3 e 27.7.4

As portas USBs dos tipos 3.1 ou 3.2 não estão disponíveis no painel frontal. Constan no local 5 portas USBs, sendo:

- 2 portas USBs tipo A 2.0;
- 2 portas USBs tipo A 3.0;
- 1 porta USB tipo C 3.0.

04) Referência no edital: 27.11.3

Não foi possível constatar a existência do recurso de canal duplo (Dual Channel Memory) em virtude da falta de módulos iguais para teste, havendo somente a informação sobre o recurso ainda em período de diligência.

05) Referência no edital: 27.17.11

Ao realizar o ajuste da inclinação do monitor AOC 24P1U de 23,8", houve

a constatação de falha na trava traseira de fixação da haste de sustentação, aquela ligada diretamente à tela, de modo recorrente, qualquer ajuste de angulação durante o teste pôs em risco o operador, pois a tela se soltou em todos eles.

Notebook:

01) Referência no edital: 28.2.3

O software BIOS é de fabricante diferente daquele que produz o computador.

02) Referência no edital: 28.2.13

Recurso de diagnóstico não contempla teste da interface de vídeo nativamente.

03) Referência no edital: 28.2.17

Não foi possível constatar a existência do recurso de gravação de configurações de BIOS e senhas para aplicações automatizadas. Falta orientação sobre o acesso e o comportamento da ferramenta.


04) Referência no edital: 28.6.2

Sobre as dobradiças da carcaça, visualmente é uma tela comum sustentada por dobradiças até então comuns, pois não é possível avaliar externamente se foram de fato produzidas em alumínio e magnésio, nem mesmo aferir sua resistência ou qualquer tipo de reforço. Também não é possível conferir a resistência do material plástico da carcaça, principalmente nos pontos de parafusamento / ancoramento das dobradiças e tela junto à carcaça.


Falta testar o recurso de carregamento rápido da bateria do notebook.

--

DIEGO DOS SANTOS BISPO
GERÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO - DF
Telefone: (61) 3312-6447 ou 6447 (VoIP)

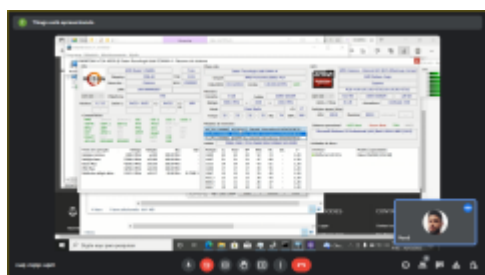

ram_com_dual.png
~660 KB

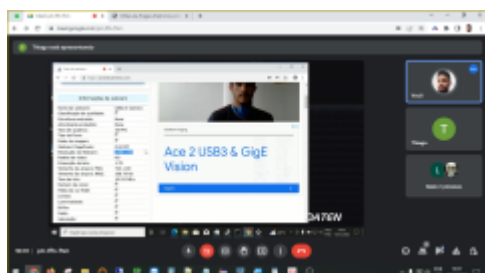

webcam_03.png
~501 KB